


114 年 7 月至 9 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	專管單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	甲安重劃區－南北八路等農水路設施系統強化工程	臺中市政府水利局		禹安工程顧問股份有限公司	鈺宸營造有限公司	於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備；鋼筋施工以模板橫跨鋼筋彎鉤，未作固定，有墜落危險。（扣 3 點）【M】（5.14.01.04）	3
2	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	臺中市政府教育局		陳鍵隆建築師事務所	興懋營造股份有限公司	於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，施工架防護網不足及開口防護不足。（扣 3 點）【M】（5.14.01.01）	3
3	校園環境安全改善計畫－塗城國小活動中心防水隔熱工程	臺中市大里區塗城國民小學		王宏檳建築師事務所	旭營興業有限公司	頂樓防水層多處有龜裂、施工品質不佳情形，監造品管未落實（扣 2 點）【M】（5.01.02）	2
4	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	臺中市養護工程處		宏亞工程顧問有限公司	正祥營造有限公司	(1) 多處側溝頂板混凝土呈現寬大密集裂縫均與蓋板鋼筋同向，應確實檢討混凝土配比用水，避免再發生不正常裂縫。 (2) 多處側溝頂板混凝土澆置後遇降雨未保護，表面水泥成分已被沖流失。 (3) 工區部份人行道緣石有破損缺角未修補。（扣 2 點）【M】（5.01.02）	2

職業安全施工常見缺失宣導事項



施工架與建築物間隙大於 20 公分未設置安全網

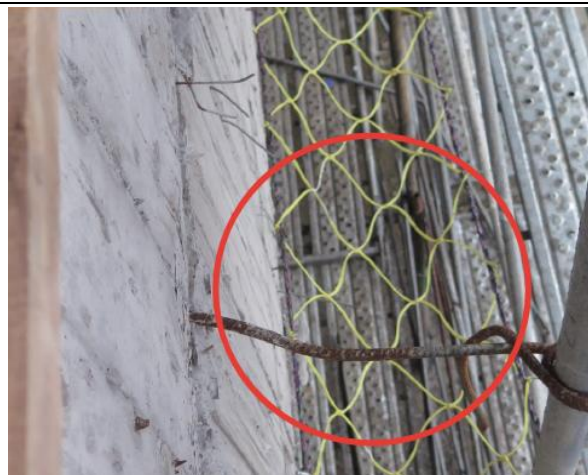

設置防墜網